

Stavebněhistorický průzkum  
bytového domu nám. Svobody 728/1, Praha 6

**INVENTARIZAČNÍ KARTA**

*kategorie* **A** *číslo* **30**

*označení* **obklad "Alit"**

*umístění* **uliční fasáda a střechy**

*počet prvků*

*druh prvku* stavební

*popis prvku*

Většina fasádních ploch, hlavního - uličního průčelí je obložena keramickým obkladem který je z cca 85% původní, s doplněnými plochami při opravě fasády na počátku 21.století. V té době byl rozdělena barevnost do dvou odstínů: autentické světlejší a nové tmavší způsobené výrobními postupy při dovýrobě obkladaček. Kromě fasády se i místech původních sprch původně obytných teras byly stěny obloženy tímto obkladem, místy nevhodně přemalovaným.

Obklad je lokálně odpadlý, k datu zpracování SHP v nejvíše desítkách míst. Na obklady navazují tvarovky, koncové svislé, podélné, rohové atd. Dále je obdobnou technologií zhotovena zakrývací dlaždice atiky a parapetů-nahrazujících klempířské prvky.



*původnost  
stav*

historická  
zachovalá


*kvalita / hodnota  
způsob ochrany*

významná  
lokální oprava a konzervace

Stavebněhistorický průzkum  
bytového domu nám. Svobody 728/1, Praha 6

INVENTARIZAČNÍ KARTA		kategorie	A	číslo	31
označení	mozaika lodží a podhledů	umístění	uliční fasáda		
druh prvku	stavební	počet prvků			
popis prvku					

Vodorovné rubové plochy na podhledech hlavní fasády jsou opatřeny drobnou mozaikou čtvercového formátu, podobného povrchu a barevnosti jako Alit. Stejný formát je použit v červené barevnosti na podlahy radiusových lodžii. Obklad je lokálně odpadlý, k datu zpracování SHP v nejvíše desítkách míst.

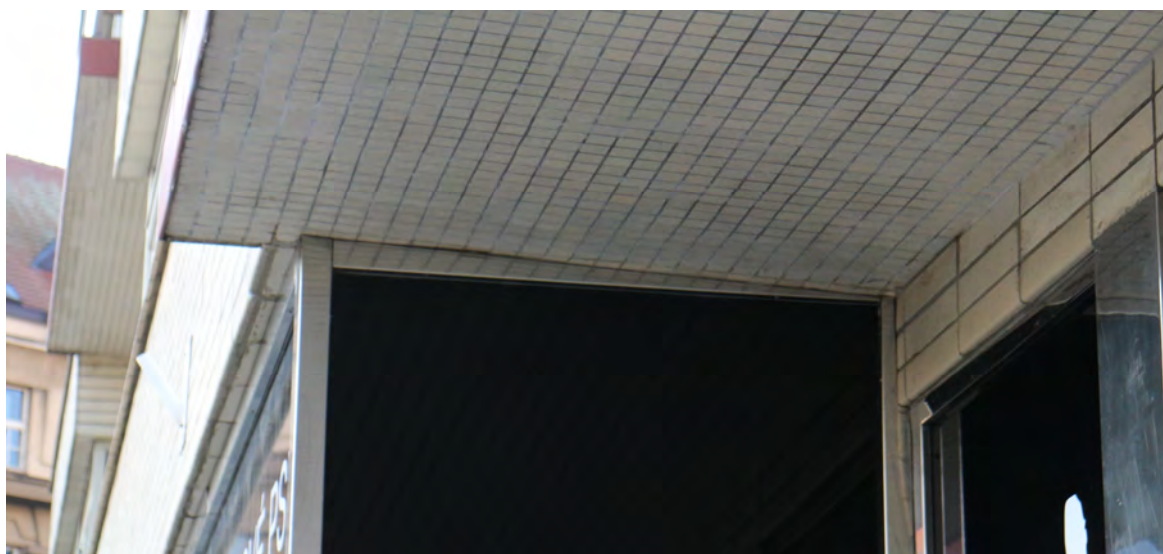

původnost	historická	kvalita / hodnota	významná
stav	zachovalá	způsob ochrany	lokální oprava a konzervace



Stavebněhistorický průzkum  
bytového domu nám. Svobody 728/1, Praha 6

**INVENTARIZAČNÍ KARTA**

*kategorie* **A** *číslo* **32**

*označení* **červený obklad lodžii**

*umístění* **uliční fasáda**


*počet prvků*

*druh prvku* stavební

*popis prvku*

Čela lodžiových desek jsou obložena obkládačnými většího formátu než je majorita plochy fasády (Alit), jsou cihlově červené matné barvy, podle dochovaných fotografií jsou výrazově autentické. Obdobný obklad je použit k vydláždění lodžií na dvorní fasádě, ve čtvercovém formátu a v zakřivených lodžiích v mozaice.

Obklad je lokálně odpadlý, k datu zpracování SHP na cca. desítku míst.

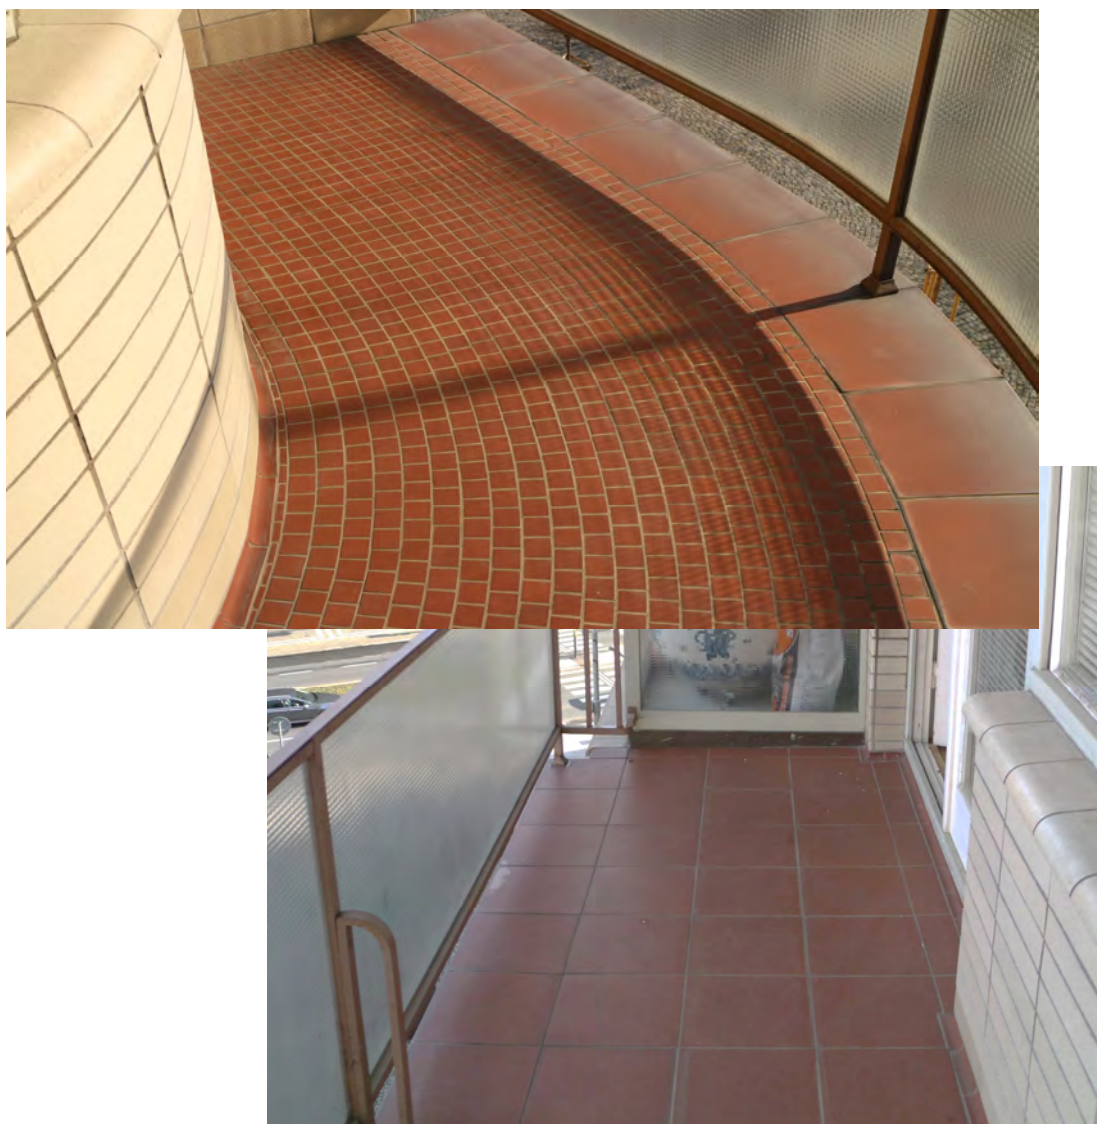

*původnost*  
*stav*


historická  
zachovalá

*kvalita / hodnota*  
*způsob ochrany*

významná  
lokální oprava a konzervace

**INVENTARIZAČNÍ KARTA***kategorie* **A** *číslo* **33***označení* **rámy a dělicí příčky na terasách***umístění* **6.NP uliční fasáda***počet prvků**druh prvku* stavební*popis prvku*

Podélné terasy bytů v 6.NP do ulice jsou opatřeny kovovými rámy pro možné prvky zastínění či popínavou zeleň. Rám je napojen na atiku, obrubu pevného zábradlí. Na rámy jsou napojeny dělicí příčky (mezi byty), obdobné jako u zábradlí lodžii s profilovanými skly. Barevnost sv. šedo- hnědé může být autentická.

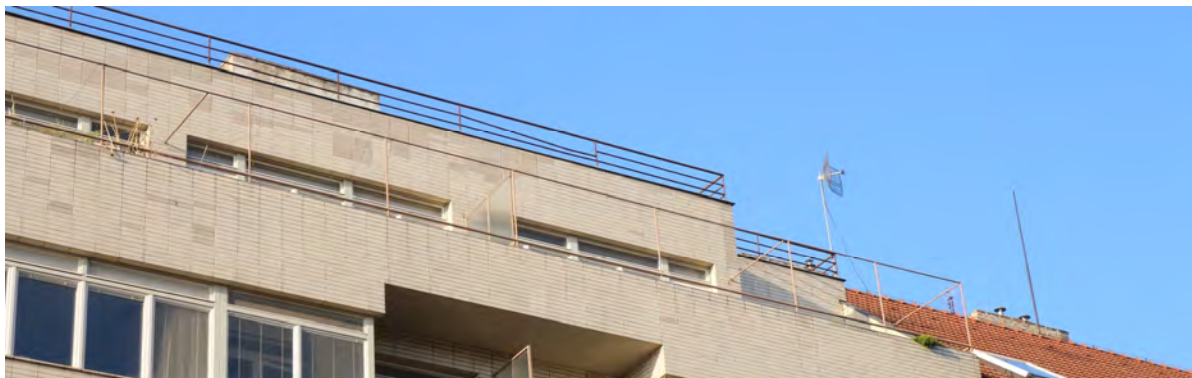*původnost  
stav*historická  
zachovalá*kvalita / hodnota  
způsob ochrany*významná  
oprava či náhrada dle vzoru

Stavebněhistorický průzkum  
bytového domu nám. Svobody 728/1, Praha 6

INVENTARIZAČNÍ KARTA		kategorie	A	číslo	34
označení	prosklená vstupné stěna foyeru	umístění	uliční fasáda, parter		
		počet prvků			
druh prvku	stavební				
popis prvku					

Foyer, vstupní hala domu je zasklena trojicí prosklených fasádních stěn. Obě krajní mají ve středu jednokřídlé dveře se samozavírači. Rámy jsou provedeny z leštěného nerezového plechu. Podle dostupných informací se nejedná se o původní konstrukci ani skla. Některé prvky jako kování jsou použity druhotně. Prosklené plochy jsou přečleněny horizontálním pásem ve 2/3 výšce, nad kterým je kopie leptu (viz.interiér).

Je plánována celková obnova zasklení parteru, přes několik oprav se vyskytují četné poruchy. Dělení a principy profilace je nutno zachovat. Vedle trojice prosklených stěn jsou na obou stranách dveře do nájemních jednotek ve stejné profilaci.





detail nepůvodní profilace,  
skladby zasklení

původnost stav	nepůvodní zachovalý s poruchami	kvalita / hodnota způsob ochrany	významná náhrada dle vzoru
-------------------	------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------



Stavebněhistorický průzkum  
bytového domu nám. Svobody 728/1, Praha 6

INVENTARIZAČNÍ KARTA		kategorie	A	číslo	35
označení	prosklené stěny parteru	umístění	uliční fasáda		
druh prvku	stavební	počet prvků			
popis prvku					
<p>Celý parter je v nájemních jednotkách a obřadní výstavní síti kryt prosklenou stěnou. Ta je členěna vertikálně podle rastru domu a horizontálně odspodu kamenným soklem, větrací mřížkou, vlastním prosklením a nadsvětlíkem z opakního skla. Profilace zasklívacích lišt je nepůvodní. Zasklení vytváří předstoupenou rovinu-jakýsi výstavní či prodejní prezentační prostor, kde dveře do jednotek jsou umístěny až v druhém plánu.</p> <p>Dveře- zapuštěné do hloubky fasády jsou řešeny obdobně jako hlavní stěna. Před dveřmi je sklobetonová plocha (světlo do suterénu-sklepa) a odvodňovací rošt. Nad prosklením-pod opakním pásem je výsuvná roleta-markýza se sklopnými rámy u svislých profilů zasklení. Podhled a horní část zasklení je z černého opálové skla slouží k popisům a reklamně.</p>					
					
					
původnost stav	nepůvodní zachovalý s poruchami	kvalita / hodnota způsob ochrany	významná náhrada dle vzoru		

Stavebněhistorický průzkum  
bytového domu nám. Svobody 728/1, Praha 6

**INVENTARIZAČNÍ KARTA**

*kategorie* **A** *číslo* **36**

*označení* **vrata do garáží a k odpadům**

*umístění* **uliční fasáda - parter vpravo**

*počet prvku* **2**

*druh prvku* **stavební**

*popis prvku*

Dvojice dvojkřídlých vrat z ocelových masivních rámech s nadsvětlíkem. Pravá vrata nadále vedou do rampy garáží a jsou bez úprav. Levá vrata kryjí přestavěný vstup do původního zásobovacího výtahu kotelny na uhlí. Ten byl se zrušením kotelny nahrazen výtahem na popelnice. Křídla jsou ve spodní části řešena kazetmi a nahoře prosklena strukturovaným sklem. Barevnost je pravděpodobně původní i když pro dům netypická.



*původnost*  
*stav*

historická  
zachovalá

*kvalita / hodnota*  
*způsob ochrany*

významná  
lokální oprava a konzervace

Stavebněhistorický průzkum  
bytového domu nám. Svobody 728/1, Praha 6

**INVENTARIZAČNÍ KARTA**

*kategorie* **A** *číslo* **37**

*označení* **pásová okna bytů**

*umístění* **uliční fasáda (2.-7.NP)**

*počet prvků*

*druh prvku* stavební

*popis prvku*

Celá uliční fasáda je prosklena pravidelným rastrem čtyřdílných oken s nadsvětlíkem nad dvojicí hlavních křídel. Ta navazují na stejně řešené zimní zahrady bytů. V místě lodžií okna nemají nadsvětlík. Vstup na lodžii je přes obdobné balkonové dveře s vodorovnou příčkou v úrovni parapetu. Jedná se o zdvojená okna z jednoduchým zasklením. Kování je převážně původní.

Stav oken odpovídá repasi v posledním desetiletí, barevnost v kombinaci sv.šedé a bílé (tmel). Technický stav je celkově špatný.



*původnost  
stav*

historická  
zachovalá

*kvalita / hodnota  
způsob ochrany*

významná  
oprava a konzervace



Stavebněhistorický průzkum  
bytového domu nám. Svobody 728/1, Praha 6

**INVENTARIZAČNÍ KARTA**

*kategorie* **A** *číslo* **38**

*označení* **zábradlí s prosklenými poli**

*umístění* **uliční fasáda (2.-7.NP)**

*počet prvků*

*druh prvku* stavební

*popis prvku*

Zábradlí lodžii, je rámové ze čtvercového profilu. Barevnost oceli je červenohnědá po repasi, s předpokladem autenticity, vhodně doplňuje cihlové obklady na lodžích. Zasklení je drátosklem s běžným rastrem, pravděpodobně již po výměně. Kraje a doměrky zábradlí jsou svislé tyčové.

U dvojitých lodžii uliční fasády je součástí dělící příčka ze stejných profilů s převážně původními poloprůhlednými dekorovými skly a drátoskly. Příčky se vyskytují i na dvorní fasádě.



*původnost  
stav*

historická  
zachovalá

*kvalita / hodnota  
způsob ochrany*

významná  
lokální oprava a konzervace