
INVENTARIZAČNÍ KARTA

kategorie **A** *číslo* **39**

označení **pásové okno**

umístění **dvorní fasáda, průčelí**

počet prvků

druh prvku stavební

popis prvku

Dvorní fasáda je členěna pásovými okny s proměnnou výškou parapetu, místy s vloženými franc. okny. i s nadsvětlíkem. Jednotlivá okna jsou spojena výrazově barevně odlišnými rámy v tónu šedobéžové. Jedná se o funkční repliku s inspirací tvaru, kde původní zdvojený vzor nebyl zcela dodržen ani v proporcích a směru otevírání. nová okna jsou jednoduchá s izolačními dvojky a z lepených profilů.

Velmi zajímavé je řešení sloupků přes nároží, jsou doplněna klempířskými detaily. Kování je nepůvodní, se snahou o podobnost nedochovaného.



původnost
stav

nepůvodní
zachovalý

kvalita / hodnota
způsob ochrany

významná
údržba, spasování

Stavebněhistorický průzkum
bytového domu nám. Svobody 728/1, Praha 6

INVENTARIZAČNÍ KARTA

kategorie **A** *číslo* **40**

označení **boční okno s nadsvětlíkem**

umístění **dvorní fasáda, boční f.**

počet prvků

druh prvku stavební

popis prvku

Boční fasády, jsou prolomeny okny s nadsvětlíkem, jedná se o původní repasovaná okna se zdvojeným sešroubovaným rámem s jednoduchými skly, ale nikoliv okna špaletová (jaká byla na hlavním průčelí). Repase provedená během posledních deseti let byla spíše estetická, okna vykazují poruchy odpovídající stáří truhlářské konstrukce. Okna do koupelen a na WC mají vnitřní sklo strukturované (ne vždy původní).



*původnost
stav*

historická
lehce poškozená

*kvalita / hodnota
způsob ochrany*

významná
oprava a konzervace

Stavebněhistorický průzkum
bytového domu nám. Svobody 728/1, Praha 6

INVENTARIZAČNÍ KARTA

kategorie **A** číslo **41**

označení **luxferová a větrací okénka spíží bytů**

umístění **dvorní fasáda, boční f.**

počet prvků

druh prvku stavební

popis prvku

Spíže bytů jsou prosvětleny a provětrány svislou řadou sklobetonových tvárnic s diamantovým řezem. Spodní prvek je tvořen žaluziovou větrací mřížkou ovládanou řetízkem. Luxfery jsou téměř zcela zachovány, mřížky jsou občas zaslepeny.



původnost
stav

historická
poškozená

kvalita / hodnota
způsob ochrany

významná
lokální oprava a konzervace

Stavebněhistorický průzkum
bytového domu nám. Svobody 728/1, Praha 6

INVENTARIZAČNÍ KARTA

kategorie **A** *číslo* **42**

označení **balkonové dvojité dveře**

umístění **dvorní fasáda, boční f.**

počet prvků

druh prvku stavební

popis prvku

Boční dvorní fasády v krajních bytových sekcích obsahují dvojité balkonové dveře s dřevěnými rámy a příčkou v parapetní výšce. Nad dvojkřídlými dveřmi je společný nadsvětlík. Kování barevnost slonové kosti je autentická ve většině případů. V min. desetiletí proběhla poměrně úspěšná repase, která ovšem neřeší tvarové změny.



původnost
stav

historická
lehce poškozená

kvalita / hodnota
způsob ochrany

významná
oprava

Stavebněhistorický průzkum
bytového domu nám. Svobody 728/1, Praha 6

INVENTARIZAČNÍ KARTA

kategorie **A** *číslo* **43**

označení **větrací okénka suterénu**


umístění **dvorní fasáda, parter**

počet prvků

druh prvku stavební

popis prvku

Technické prostory suterénu jsou prosvětleny zdvojenými okénky s pevnými i výklopnými dílci ovládanými pantografovým táhlem. Rámy jsou z oc. T profilů, zasklení z matnými skly do skelnářského tmelu. Poškození odpovídá pozici u okapového chodníku či parapetu nízko u dlažby dvora..

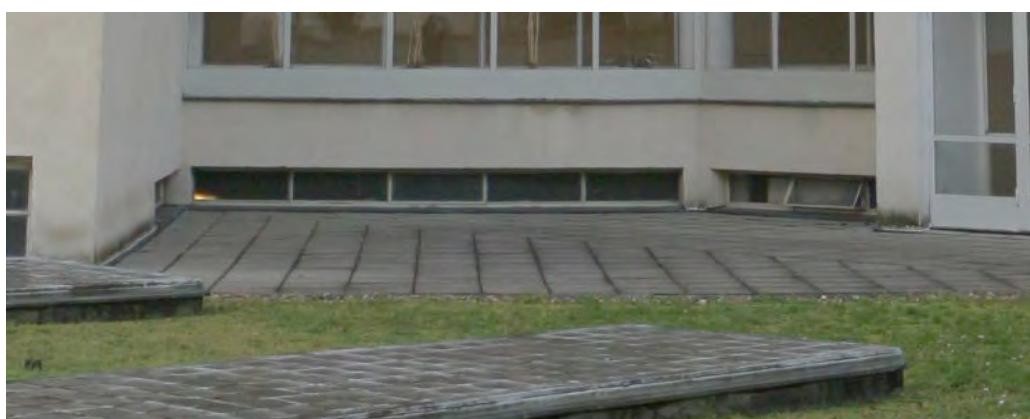

původnost
stav

historická
poškozená

kvalita / hodnota
způsob ochrany

významná
oprava a konzervace

Stavebněhistorický průzkum
bytového domu nám. Svobody 728/1, Praha 6

INVENTARIZAČNÍ KARTA

kategorie **A** *číslo* **44**

označení **okna do rampy a garáží**

umístění **dvorní fasáda, boční f.**

počet prvků

druh prvku stavební

popis prvku

Nájezová rampa do podzemních garáží je prosvětlena technickými okny z jednoduchého skla, matného zaskleného do sklenářského tmelu. Okna jsou fixní i otevíravá pentografovým mechanismem. Barevnost rámu je odvozena od zbylých kovových prvků zasklení fasády, v degradových tónech slonové kosti až sv.šedé.



*původnost
stav*

historická
lehce poškozená

*kvalita / hodnota
způsob ochrany*

významná
oprava a konzervace

Stavebněhistorický průzkum
bytového domu nám. Svobody 728/1, Praha 6

INVENTARIZAČNÍ KARTA

kategorie **A** *číslo* **45**

označení **trubkové zábradlí dvorních balkonů**

umístění **dvorní fasáda**

počet prvků

druh prvku stavební

popis prvku

Lodžie a balkony jsou osazeny utilitárním zábradlím s ohýbaných trubek, kotvených do zdiva a atik truhlíků. Současná hnědá barevnost není prověřena. Ty jsou v lodžijích provedeny z falcovaného plechu s puklými.



původnost
stav

historická
lehce poškozená

kvalita / hodnota
způsob ochrany

významná
oprava a konzervace

Stavebněhistorický průzkum
bytového domu nám. Svobody 728/1, Praha 6

INVENTARIZAČNÍ KARTA

kategorie **A** *číslo* **46**

označení **trubkové zábradlí franc. oken**


umístění **dvorní fasáda, sekce 3,4,5**

počet prvků

druh prvku stavební

popis prvku

Před francouzskými okny středové sekce jsou obdobná trubková zábradlí jako v ložnicích (A.45). Kotvení je do obvodového zdiva. Pod zábradlím je malá římsa s klepířským lemováním.

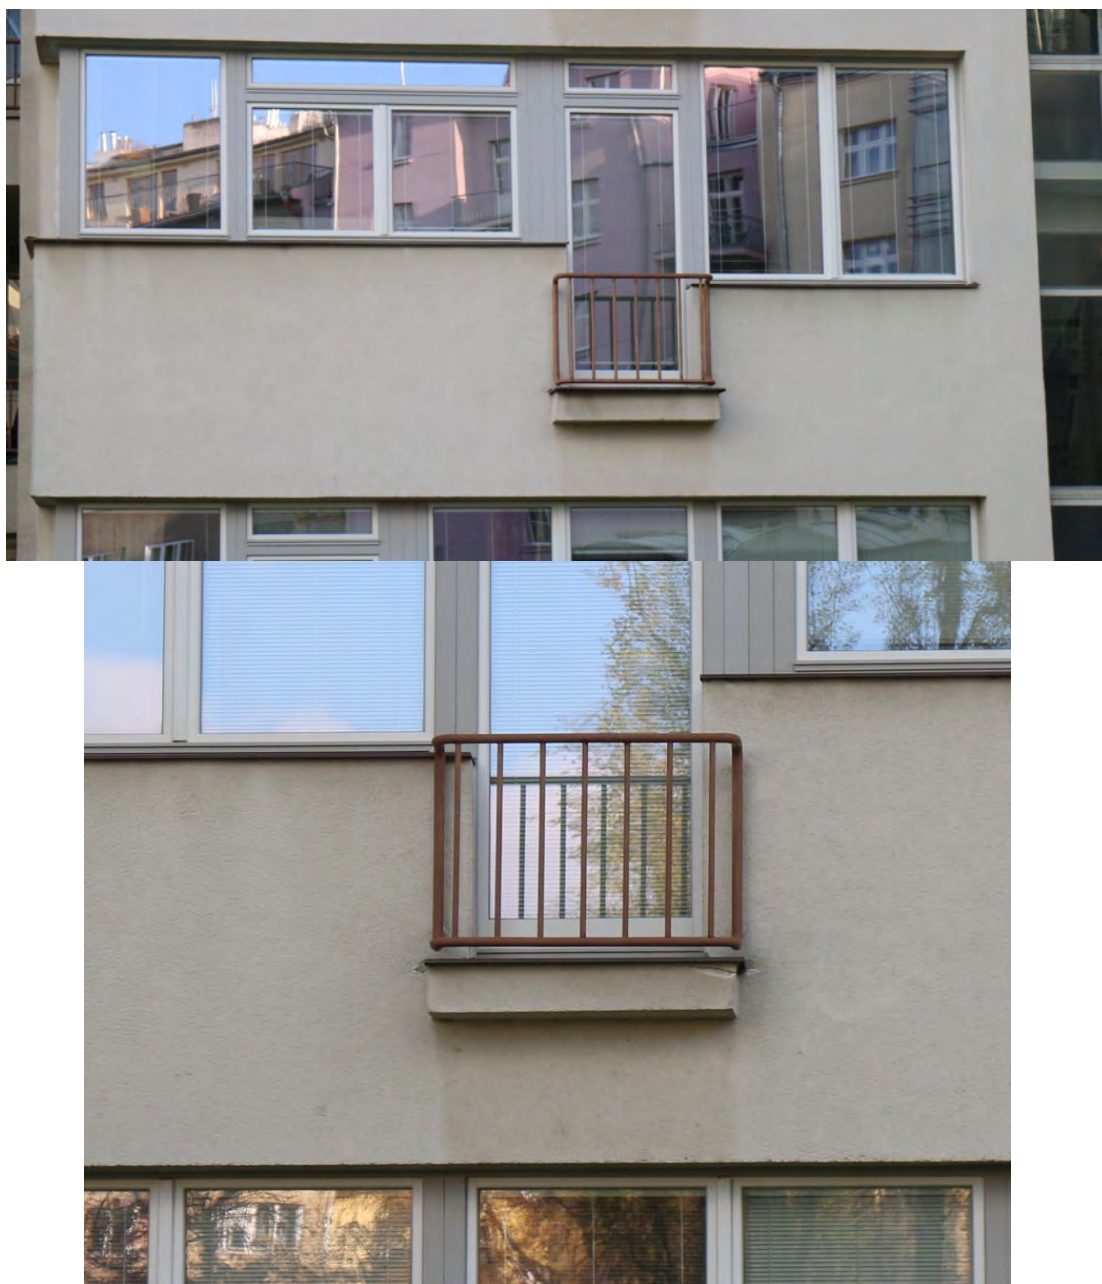

původnost
stav

historická
lehce poškozená

kvalita / hodnota
způsob ochrany

významná
oprava a konzervace

INVENTARIZAČNÍ KARTA

kategorie **A** *číslo* **47**

označení **obvodový plášť - omítka na zateplení**

umístění **dvorní fasáda**

počet prvků

druh prvku stavební

popis prvku

Při opravách oken dvorní fasády došlo k významné změně skladby obvodového pláště, kdy na původní zdivo (tzv. Petráš), vyzdívkou ŽB skeletu, byl aplikován kontaktní zateplovací systém s probarvenou omítkou - na minerální bázi. Zásah měl své technické a tepelně opodstatnění. Estetický výsledek je však spíše negativní. Zvláště u horních nadpraží dohází k tvorbě map a plísni na povrchu omítky.

Pietní návrat ke zduvu bez zateplení je neopodstatněný, zvláště v vzabě na nová do něj zasazená okna. Při opavě by bylo dobré uvažovat o náhradě izolantu na efektivnější (s větším tep. odporem) a difusními schopnostmi.



*původnost
stav*

nepůvodní
poškozená

*kvalita / hodnota
způsob ochrany*

významná - podstatná
generální oprava/náhrada